

## Sicherheitsmitteilung - Gurtzeug für Gleitschirm

Flex Virtue DHV GS-03-0353-07  
Flex Amazon DHV GS-03-0363-07  
Flex Easy 2 DHV GS-03-0364-07

Bei der Überprüfung eines Seriengurtzeuges Flex Easy 2 wurde festgestellt, dass die Fixierung des Schaumstoff-Rückenprotektors, abweichend vom geprüften Muster, an der falschen Stelle angebracht war. Dadurch konnte sich der Protektor, bei Belastung auf die Sitzfläche des Gurtzeuges, so nach oben verschieben, dass der Bereich des Gesäßes ohne Protectorschutz war.

### INFO DHV:

<http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?lang=DE&templatesetid=-1&sublang=DE&noteid=178>



Abbildung 1:  
Korrekte Fixierung des Protectors. Das Klettband der Fixierung ist so angebracht, dass der Protektor sicher in seiner Position gehalten wird.



Abbildung 2:  
Fehlerhafte Fixierung des Protectors. Das Klettband der Fixierung ist so angebracht, dass der Protektor, bei Belastung, nach oben geschoben werden kann.

Der Hersteller, Fa. SOL Sports, erlässt, in Übereinstimmung mit dem DHV, folgende Sicherheitsmitteilung:

Halter der betroffenen Gurtzeuge werden aufgefordert, sich entweder mit dem Hersteller oder dem deutschen Importeur in Verbindung zu setzen. Die Fa. SOL hat ein Nachrüst-Kit entwickelt, das den Protektor, wie auf Abbildung 1, dauerhaft in der richtigen Position hält. Das Nachrüst-Kit, mit Einbaueinleitung, wird den Haltern kostenlos zugeschickt und kann vom Piloten selbst montiert werden.

Die Nachrüstung sollte aus Sicherheitsgründen möglichst vor dem nächsten Flug durchgeführt werden.